



TALBOT

SERVICE**SERVICE MEDEDELING**

Bij de eerste modellen MURENA 1,6 l kunnen bij geopende verwarmingskraan geluiden ontstaan in de verwarmingsradiator.

Deze geluiden worden veroorzaakt door in het circuit aanwezige lucht. De vermenging van lucht en koelvloeistof vindt plaats in het expansiereservoir, doordat vloeistof uit de van de motor afkomstige slang (A) op het vloeistoppervlak in het reservoir spuit (Fig. 1).

Dit wordt voorkomen door de druk te verminderen waarmee de vloeistof in het reservoir spuit. Monteer daarvoor een expansieklep en een gecalibreerd verbindingstuk tussen het reservoir en de motor (Fig. 2).

Hiervoor kan de Afdeling Onderdelen een aanpassingsset leveren met het onderdeelnr. 00 327 868 00.

Deze set bevat (zie Fig. 2):

	Onderdeelnr.
1 Expansieklep.....	00 327 851 00
2 Slang tussen klep en verbindingstuk	00 327 853 00
3 Gecalibreerd verbindingstuk	00 327 852 00
4 Slang tussen verbindingstuk en reservoir	00 327 855 00
5 Slang tussen klep en leiding van verwarmings- systeem	00 327 854 00
6 Slang tussen huis en klep	00 327 856 00
7 Afsluitplug	00 835 306 32
+ afdichting	00 815 165 00
8 Slangklem (aantal 1).....	00 830 548 32
9 Slangklem (aantal 3).....	00 830 526 32

WERKWIJZE

- * Tap de vloeistof af uit het reservoir, de slangen en het thermostaathuis van de motor.
- * Verwijder de slangen (A) en (B) (Fig. 1).
- * Verwijder het gecalibreerde aansluitstuk (C) (Fig. 1) van het thermostaathuis.
- * Monteer de expansieklep, het verbindingstuk, de slangen, de afsluitplug met de afdichting, als aangegeven in Fig. 2.
- * Vul het systeem met koelvloeistof en ontluicht het verwarmingssysteem.

N.B.:

Voor een goed resultaat moet het expansiereservoir perfect horizontaal staan (indien nodig moet de bevestiging (D) (Fig. 2) m.b.v. een steun worden aangepast). Tevens moet het vloeistofniveau in het reservoir ± 5 mm boven maximum staan.

Toegestane tijd 0,70 uur

Bewerkingsnummer V13 3A 2X

In de loop van de maand januari werd deze wijziging tijdens de productie ingevoerd vanaf wagen nr. 1823.

Model:

MURENA

Onderwerp:


GELUIDEN
IN DE
VERWARMINGS-
RADIATEUR
(bij geopende
kraan)

Datum: maart 1981

Chronologische
volgorde:


56

Blz.: 1/3

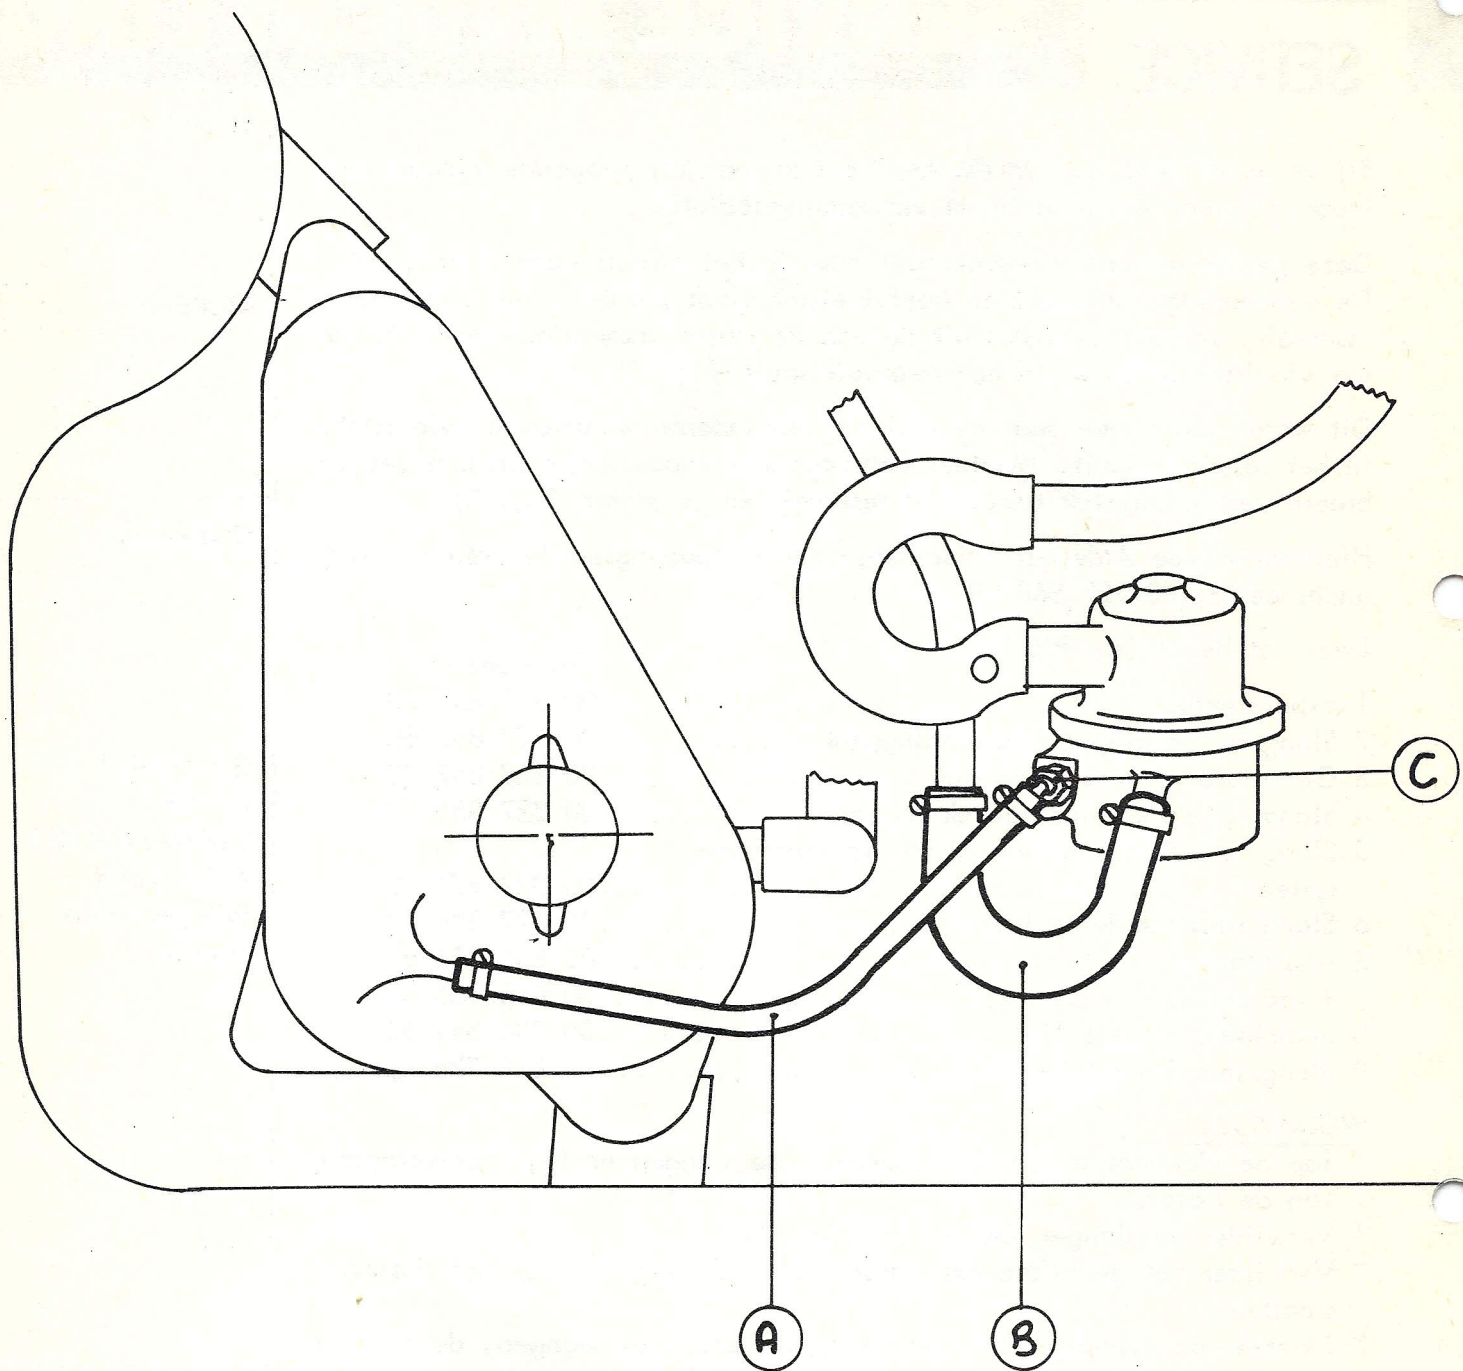

A 4343

Fig. 1 (oorspronkelijke montage)

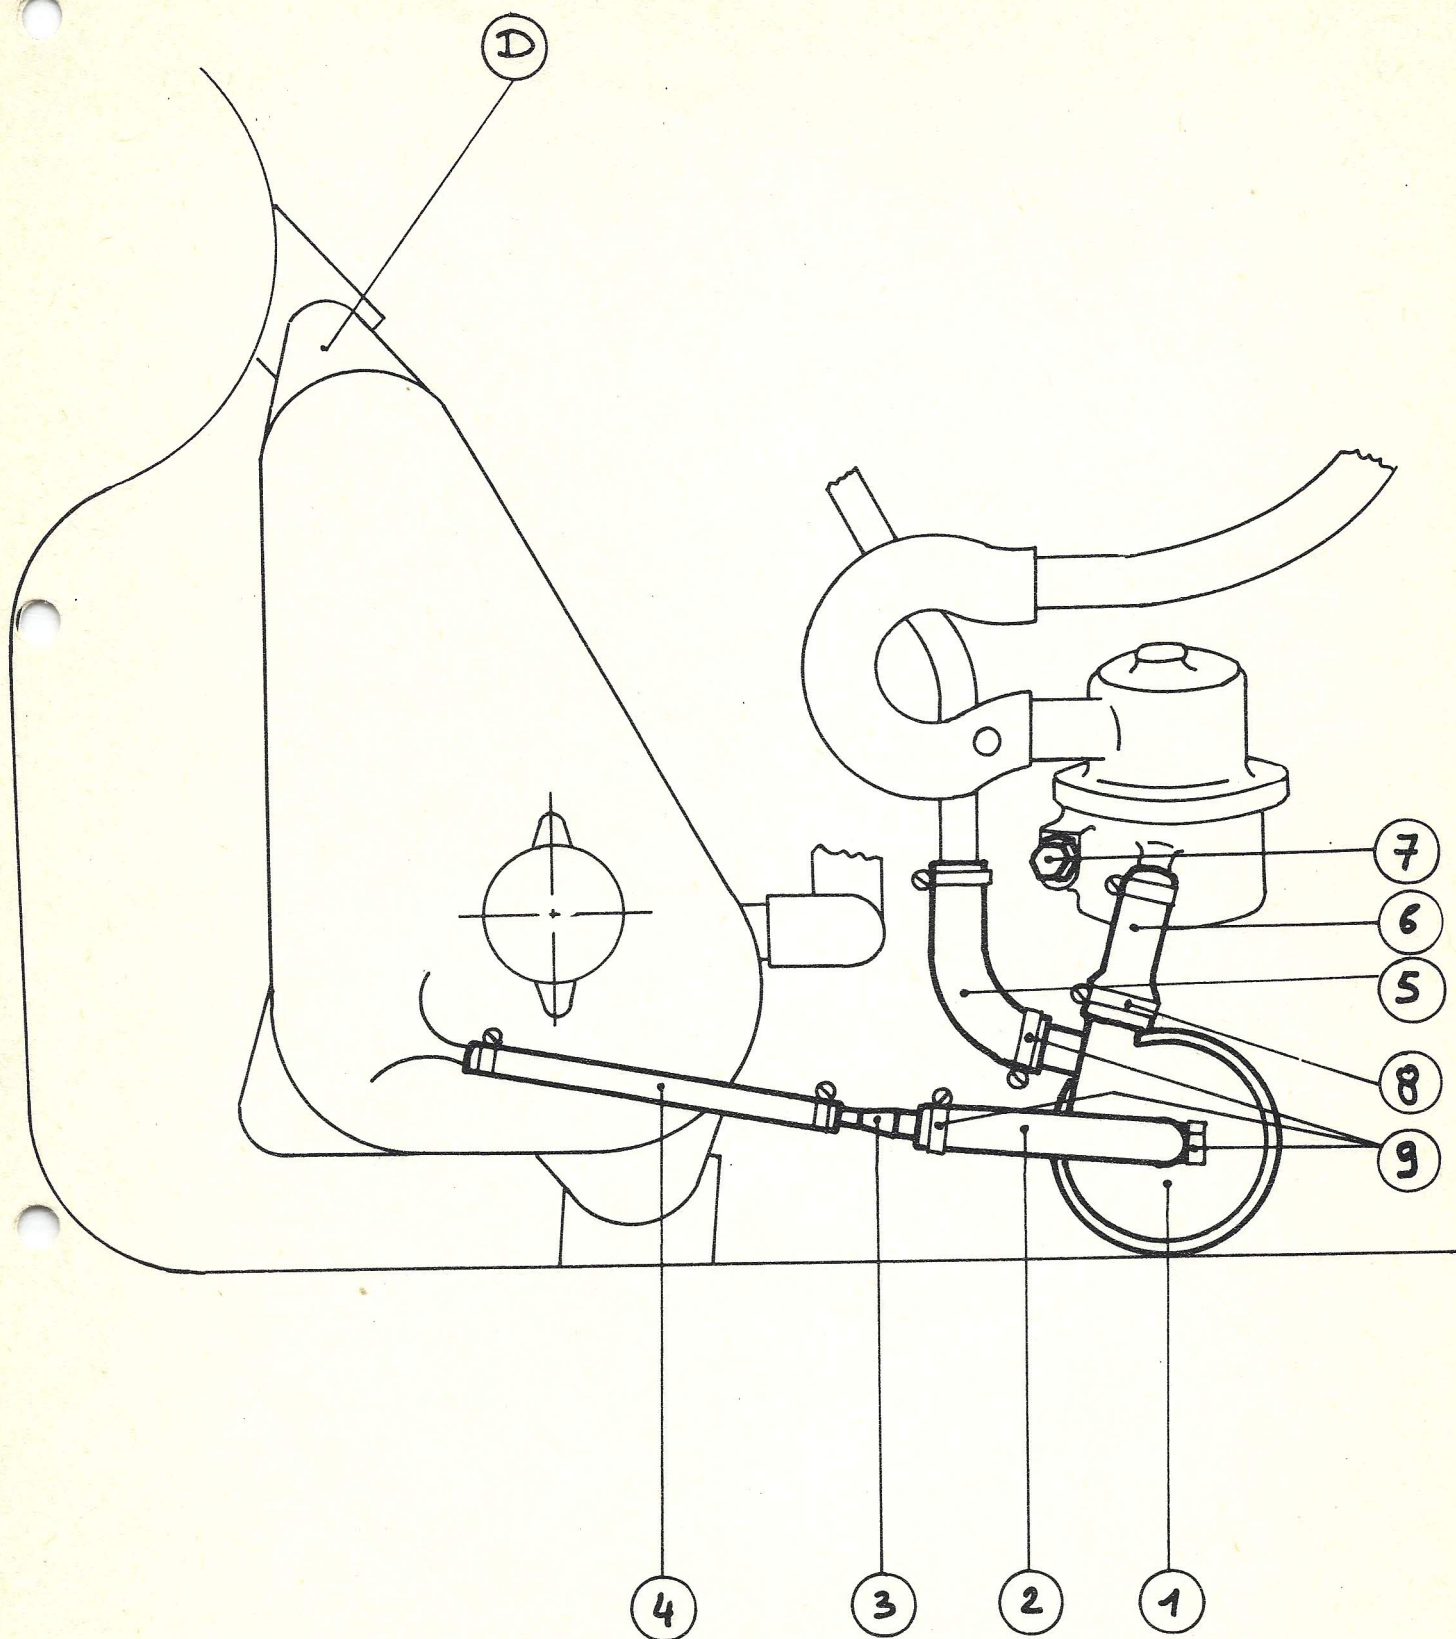

A 4344

Fig. 2